

# Paigaldusjuhend



## Kõrged harjasindlid hermeetikuga HIGH RIDGE HIP & RIDGE

Owens Corningi kõrged harjasindlid High Ridge Hip & Ridge on mõeldud täienduseks lamineeritud ja lamineeritud välimusega sindlitele. Need on kõrged sindlid, mis annavad teie katuse harjale uue dimensiooni.

### Enne harjasindlite paigaldamist

Paigaldage katusele sindlid, enne kui hakkate harjasindleid paigaldama. Kelbaharjale tuleb sindlid paigaldada enne kui katuseharjale.

### Märkus

Kui paigaldate olemasolevale katusele uue kattematerjali, siis eemaldage kõigepealt vanad harja- ja kelbasindlid, et alus oleks ühtlane.

### Kinnitamine

Kasutage toote kinnitamiseks ainult naelu. Naelad peavad olema korrosioonikindlad, vähemalt 9 mm peaga. Kinnitage üks nael kummalegi poole, 250 mm kaugusele nähtavale jäävast otsast ja 25 mm külgservast. (Vt. joonis B). Väga tuulistes piirkondades kinnitage kahe naelaga kummaltki poolt, 23 mm kaugusele nähtavale jäävast otsast ja 25 ning 50 mm külgservast. (Vt. joonis 2).

Kõik kinnitid peavad ulatuma vähemalt 20 mm aluskatusesse või läbima vineeri täielikult. Kandke välja jäävatele

naelapeadele mastiksit. Mastiks peab vastama nõuetele ja olema asbestivaba.

### Paigaldamine

Alustage kelbaharja katmist räästast, liikudes üles harja poole. Alustage katuseharja katmist vastu valitsevat tuulesuunda. Seadke sindlid harja keskjoonele, nii et küljed langevad kummalegi poole harja. (Vt. joonis B). Väga tuulistes piirkondades vt. joonis 2.


### Kelba ja harja paigaldamine

Paigaldage ülejäänud sindlid samal viisil, jättes sindlist nähtavale 200 mm pikkune osa. (Vt. joonis A). Väga tuuliste piirkondade puhul vt. joonis 1. Harja lõpus ärge jätke viimase sindli lamineeritud osa nähtavale. Üks võimalus on kasutada harjasindli 200 mm nähtavat osa, lõigates sellest vajaliku pikkusega tüki, mis ulatuks üle sindli lamineeritud osa kuni harja otsani.


Kinnitage viimane osa kahe naelaga, kumbki 25 mm kaugusel külgservast ja 25 mm harja otsast. Väga tuulistes piirkondades kasutage kinnitamiseks nelja naela, 25 ja 50 mm külgservast ja 25 mm harja otsast.

Kandke nähtavale jäävatele naelapeadele mastiksit.

### Harja- ja kelbasindlite paigaldamine

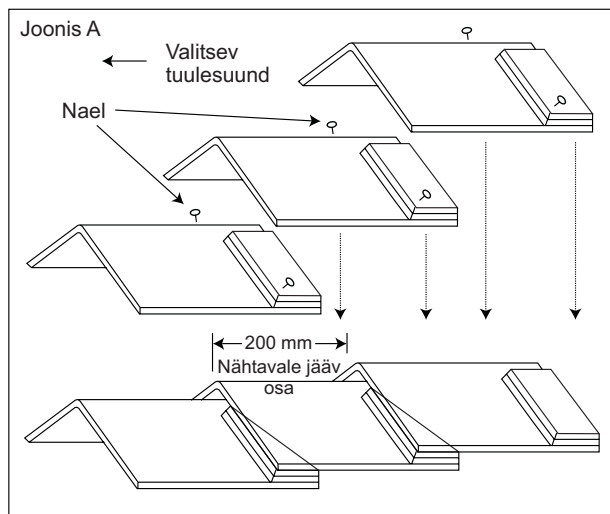

Joonis 1

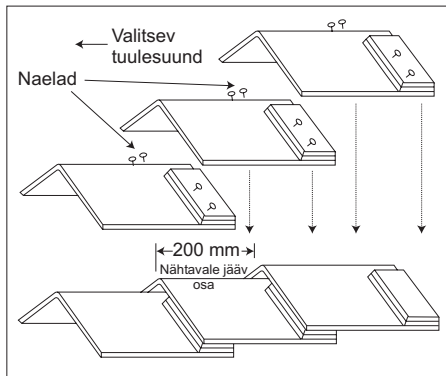

### Harja- ja kelbasindli kinnitamine


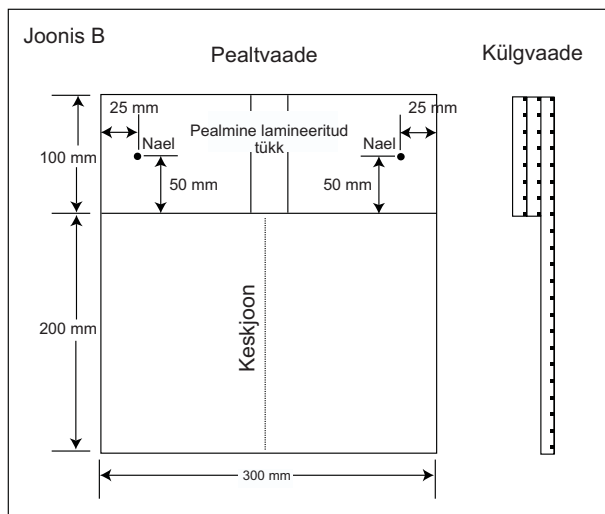


Fig. 2



Joonis 2

Owens Corning ei vastuta kahju ega kulude eest, mis tulenevad eelkirjeldatud juhiste eiramisest. Kui toote paigaldamisel ei järgita paigaldusjuhiseid, muutub tootja antud garantii kehtetuks.

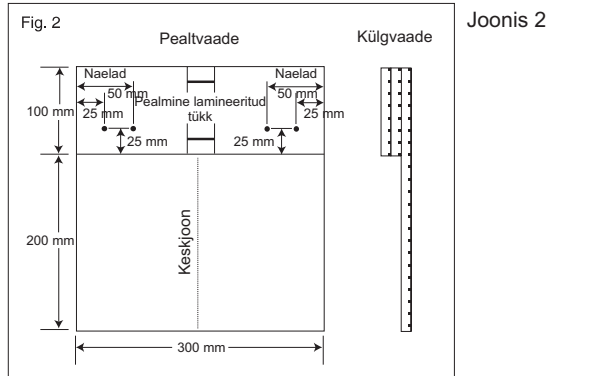